Asbestinventarisattest

Poletsestraat 48, 9690 Kluisbergen

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER
OVAM

Attestnummer : **20260706-000463.000**
Uitgegeven op : **06.07.2026**
Geldig tot : **06.07.2031**





Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

7	1	0
Asbestmaterialen	**Beperking**	**Uitsluitingen**

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

2	**Asbestmaterialen**	Dringend verwijderen
0	**Asbestmaterialen**	Dringend maatregelen nemen
3	**Asbestmaterialen**	Verwijderen
0	**Asbestmaterialen**	Maatregelen nemen
2	**Asbestmaterialen**	Zorgvuldig beheren

Werken gepland? Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : **Fries Reyntjens - DES-9ZGU2**
Procescertificaat : **Reyntjens, Fries - ORG-JY79T**
KBO-nummer : **0876415388**

Leeswijzer

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.
Dringend maatregelen nemen	Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.
Verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen	Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.
Zorgvuldig beheren	Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer ... **2**

Geïnspecteerde zones ... **6**

Zone 1: Woning ... 7

Plan 1.1: Gelijkvloers ... 8

Plan 1.2: Gelijkvloers ... 9

Plan 1.3: Gelijkvloers ... 10

Plan 1.4: Verdieping ... 11

Plan 1.5: Verdieping ... 12

Plan 1.6: Verdieping ... 13

Plan 1.7: Dak Woning ... 14

Plan 1.8: Daken plan ... 15

Plan 1.9: Kelder ... 16

Zone 2: Garage ... 17

Plan 2.1: bijgebouwen ... 18

Zone 3: Afdak Terras ... 19

Plan 3.1: Daken plan ... 20

Zone 4: Berging kot ... 21

Plan 4.1: bijgebouwen ... 22

Zone 5: Tuinberging ... 23

Plan 5.1: bijgebouwen ... 24

Zone 6: Stal ... 25

Plan 6.1: Stal plan ... 26

Zone 7: Overig gebied ... 27

Plan 7.1: Vaststellingen buiten de constructies ... 28

Plan 7.2: Afdruipzones/afvloeizones ... 29

Asbestmaterialen ... **31**

Fiche 1: Golfplaten Afval Buiten ... 32

Fiche 2: Sediment in dakgoot en regenwaterput ... 35

Fiche 3: Gevelleien ... 38

Fiche 4: Golfplaten - Garage ... 41

Fiche 5: Golfplaten - Tuinberging + Stal ... 44

Fiche 6: Bakeliet sokket ... 47

Fiche 7: Asbestcement Menuiserite plaat binnen ... 50

Beperkingen ... **53**

Fiche 8: Materialen van rookgaskanalen - Beperking ... 54

Adviezen ... **55**

Fiche 9: Vensterbanken, dorpels - Natuursteen ... 56
Fiche 10: Recente keuken ... 57
Fiche 11: Digitale teller ... 58
Fiche 12: Tegellijm - Niet inspecteerbaar ... 59
Fiche 13: Woning - Geen onderdak ... 60
Geen asbest ... 61
Fiche 14: Plafondpleister ... 62
Fiche 15: Cementering binnen ... 64
Fiche 16: Wandpleister ... 66
Fiche 17: Crepi / cementering - buiten ... 68
Afdruipzones/afvloeizones ... 70
Fiche 18: afdruip golfplaten tuinhuis ... 71
Overige ruimtes en materialen ... 73
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen ... 74
Niet aanwezige ruimtes en materialen ... 76
Toelichting ... 77

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Woning





Tijdens de inspectie vastgesteld:

2 Asbestmaterialen

1 Beperking

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

4 Adviezen

4 Geen asbest


Plan 1.1: Gelijkvloers

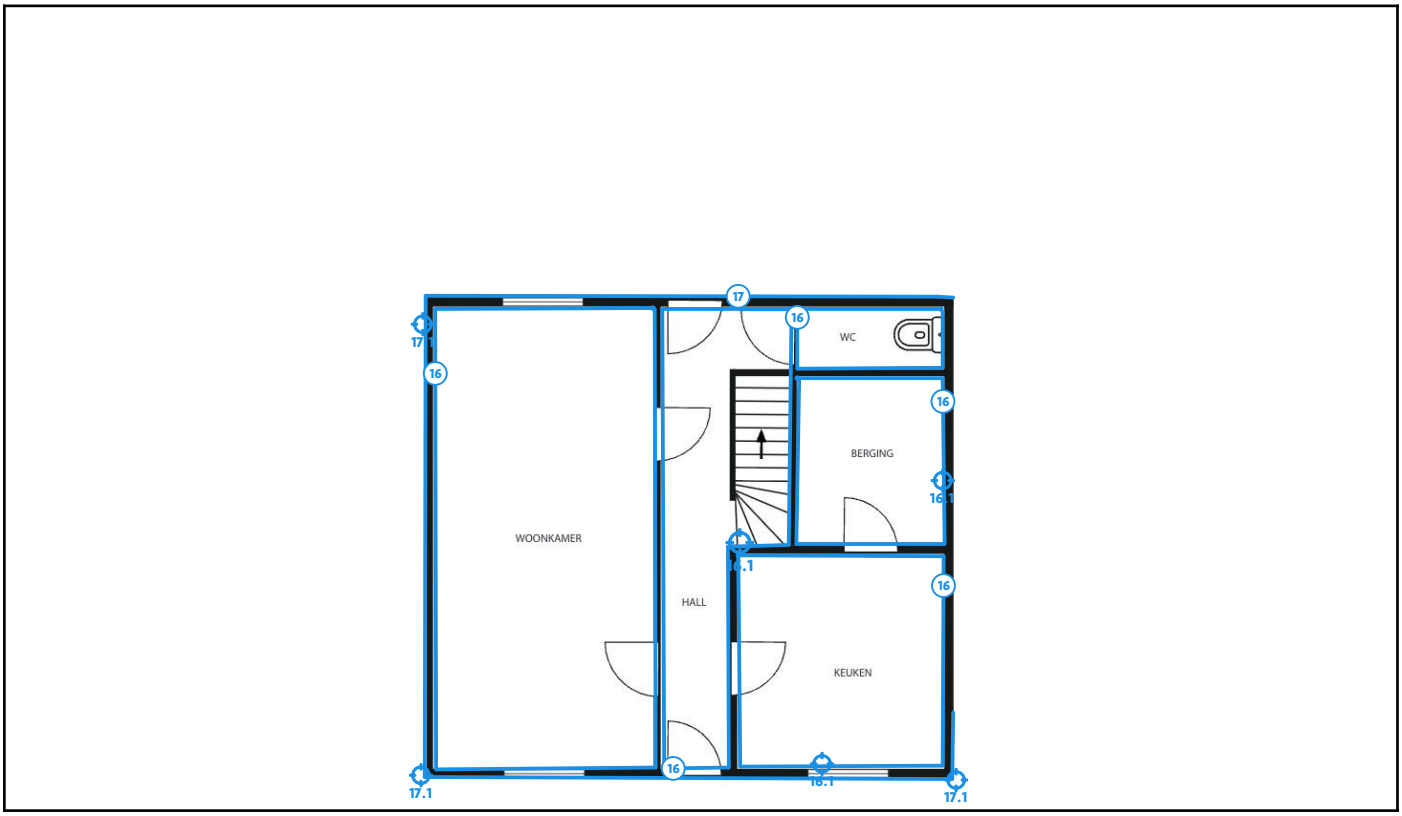

Legende van plan 1.1: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
16. Wandpleister	Geen asbest	-
16.1 Code: A1 - Wandpleister	Mengmonster	-
17. Crepi / cementering - buiten	Geen asbest	-
17.1 Code: A6 - Gevel Cementering	Mengmonster	-


Plan 1.2: Gelijkvloers

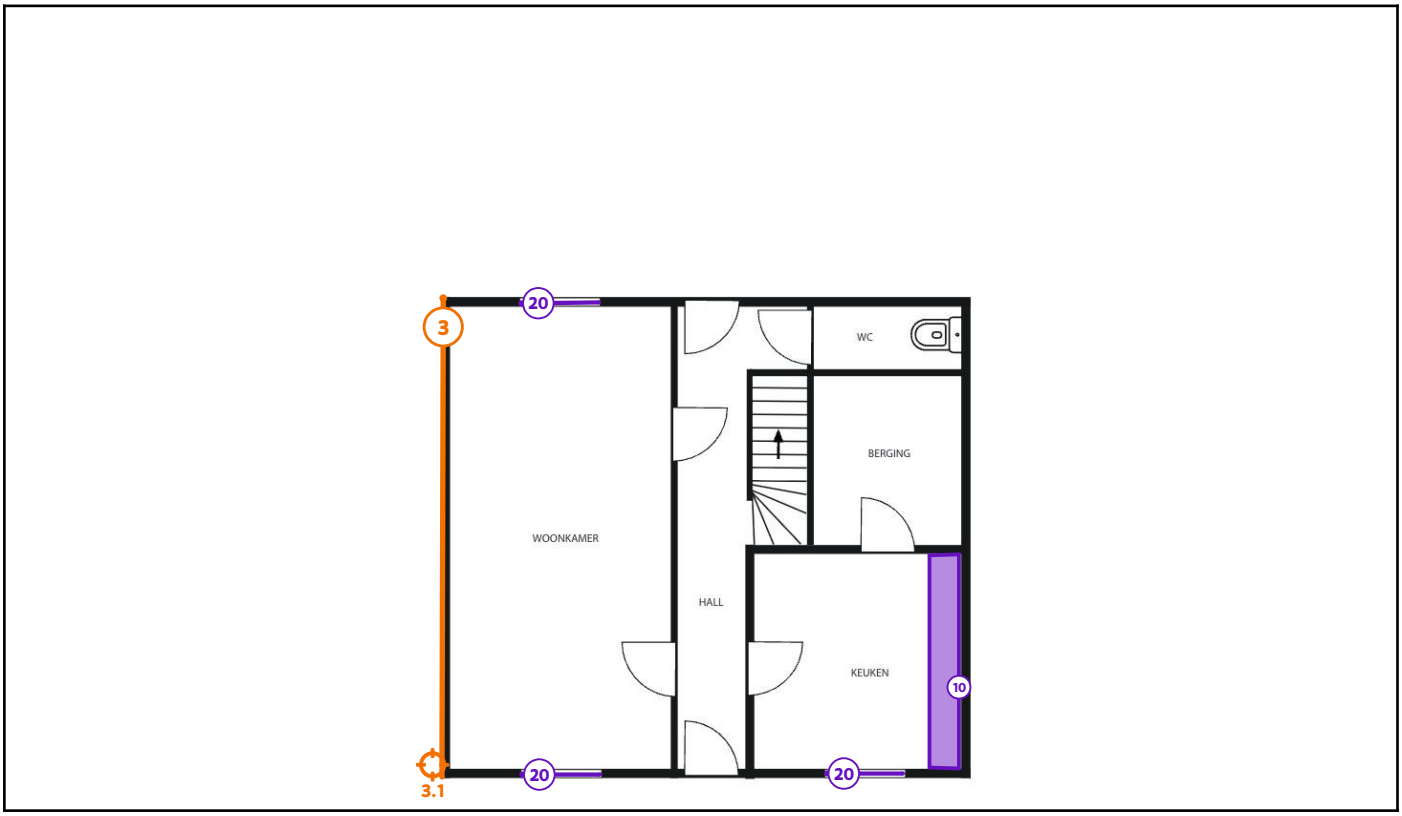

Legende van plan 1.2: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
3. Gevelleien	Asbestmateriaal	Verwijderen
3.1 Code: A5 - Gevelleien	Puntmonster	-
10. Recente keuken	Advies	-
20. Ramen, Silicone - geen mastiek	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.3: Gelijkvloers

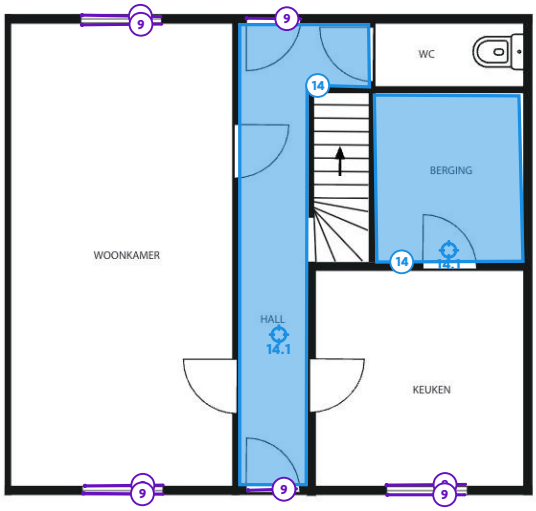

Legende van plan 1.3: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
9. Vensterbanken, dorpels - Natuursteen	Advies	-
14. Plafondpleister	Geen asbest	-
14.1 Code: A2 - Plafond pleister	Mengmonster	-


Plan 1.4: Verdieping

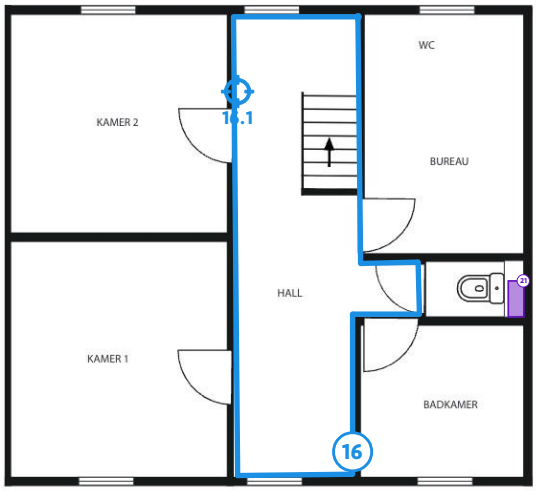

Legende van plan 1.4: Verdieping

Beschrijving	Type	Actie
16. Wandpleister	Geen asbest	-
16.1 Code: A1 - Wandpleister	Mengmonster	-
21. CV-Boiler Remeha	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.5: Verdieping

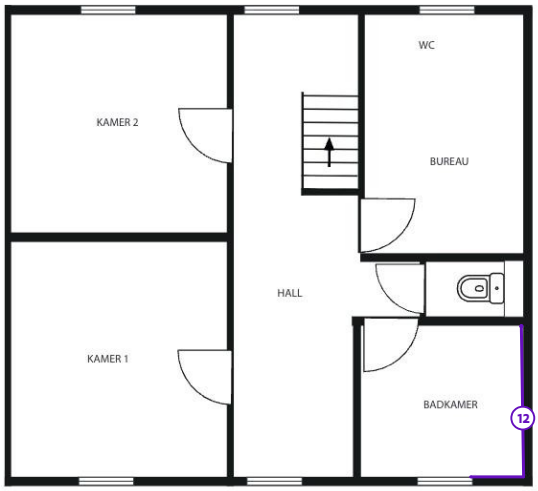


Legende van plan 1.5: Verdieping

Beschrijving	Type	Actie
12. Tegellijm - Niet inspecteerbaar	Advies	-

Plan 1.6: Verdieping

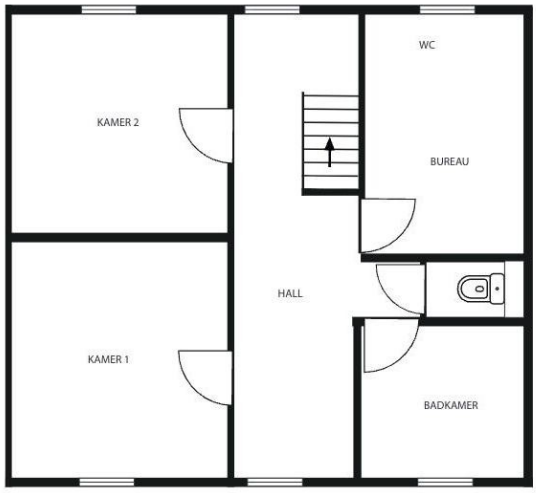


Plan 1.7: Dak Woning

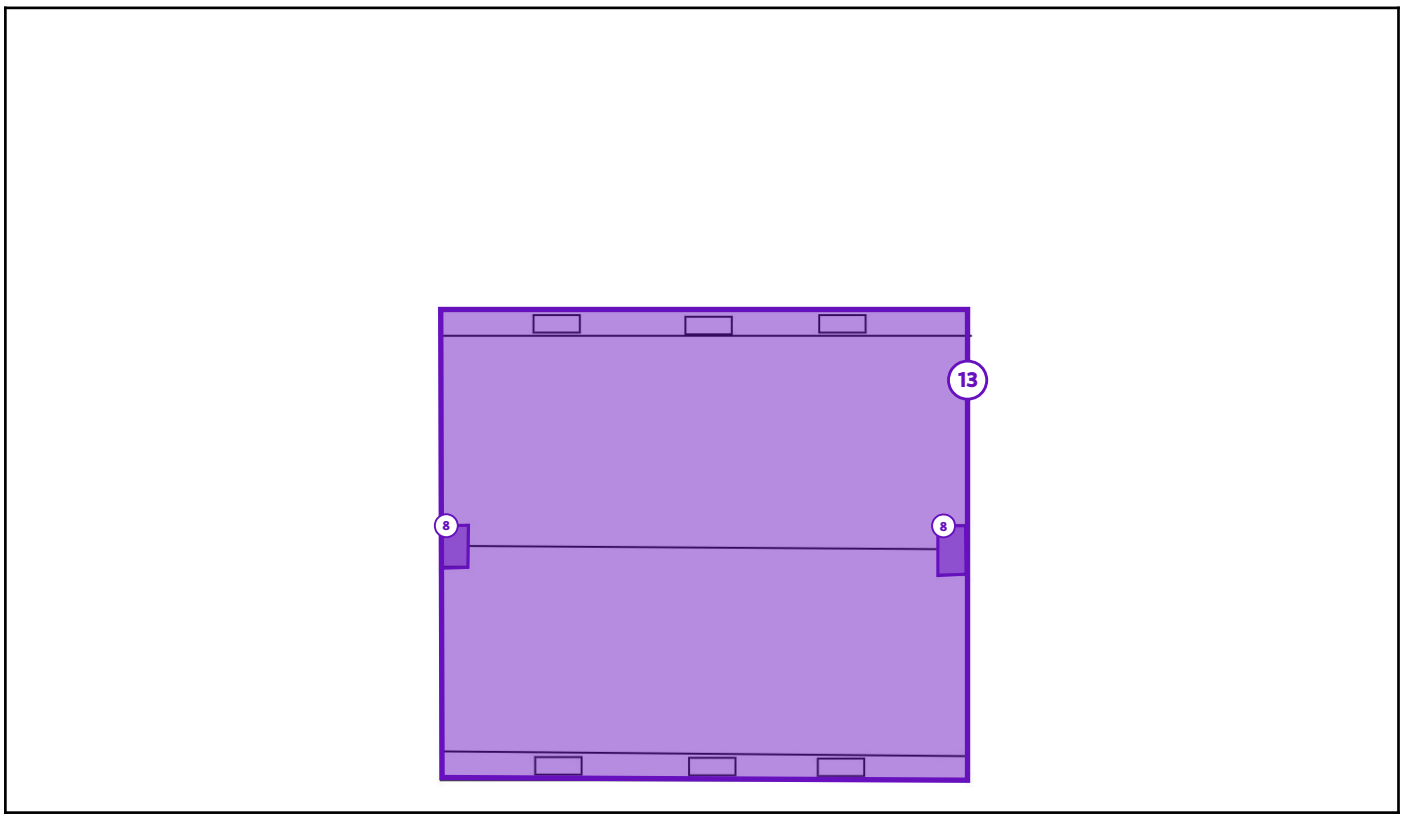


Legende van plan 1.7: Dak Woning

Beschrijving	Type	Actie
8. Materialen van rookgaskanalen - Beperking	Beperking	-
13. Woning - Geen onderdak	Advies	-

Plan 1.8: Daken plan

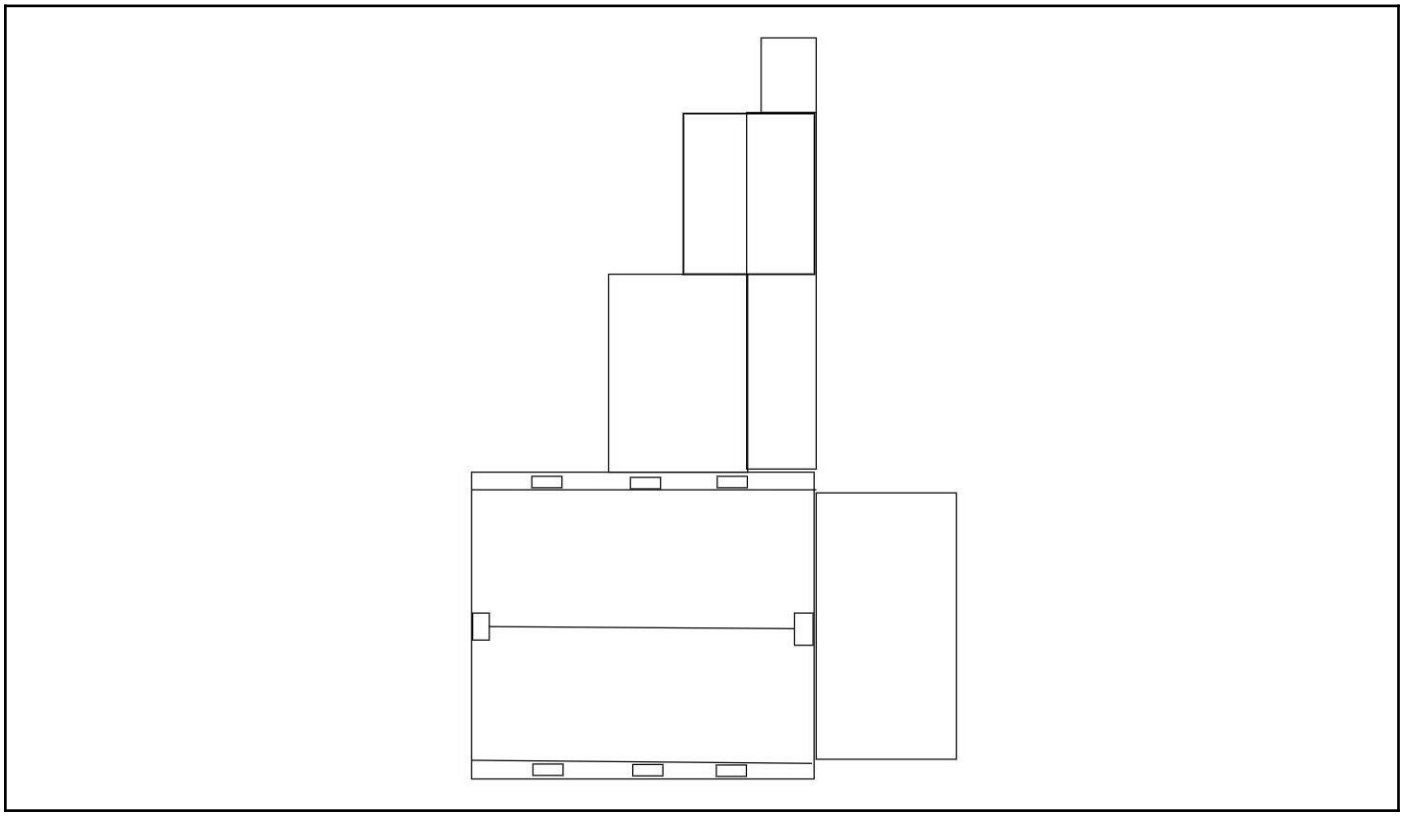

Plan 1.9: Kelder

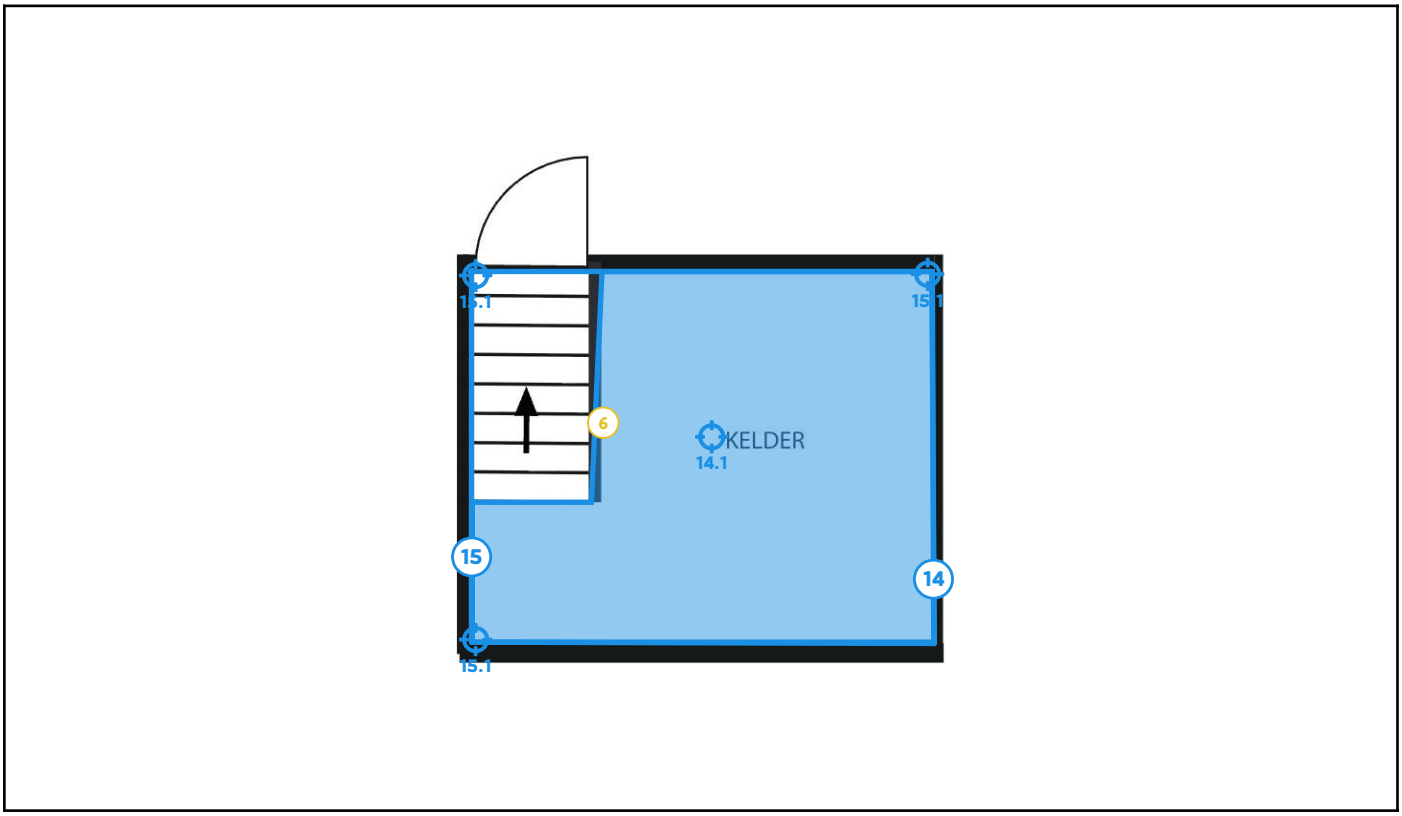

Legende van plan 1.9: Kelder

Beschrijving	Type	Actie
6. Bakeliet sokket	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
14. Plafondpleister	Geen asbest	-
14.1 Code: A2 - Plafond pleister	Mengmonster	-
15. Cementering binnen	Geen asbest	-
15.1 Code: A8 - Cementering kelder	Mengmonster	-

Zone 2: Garage





Tijdens de inspectie vastgesteld:

3 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

0 Geen asbest

Plan 2.1: bijgebouwen

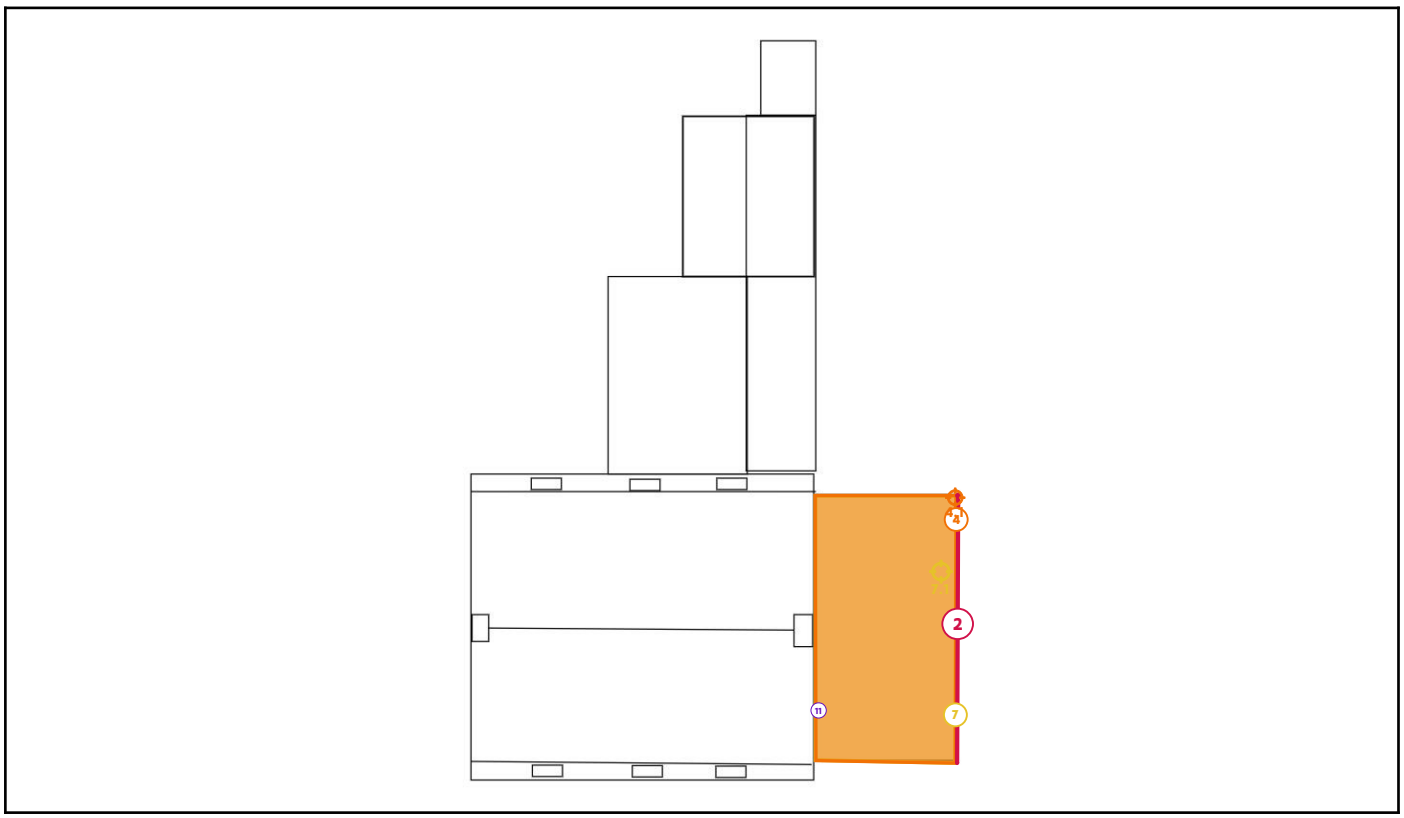

Legende van plan 2.1: bijgebouwen

Beschrijving	Type	Actie
2. Sediment in dakgoot en regenwaterput	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
4. Golfplaten - Garage	Asbestmateriaal	Verwijderen
4.1 Code: A3 - Golfplaten garage	Puntmonster	-
7. Asbestcement Menuiserite plaat binnen	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
7.1 Code: A4 - Plafondplaat Menuiserite	Puntmonster	-
11. Digitale teller	Advies	-

Zone 3: Afdak Terras





Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

0 Adviezen

1 Geen asbest

Plan 3.1: Daken plan

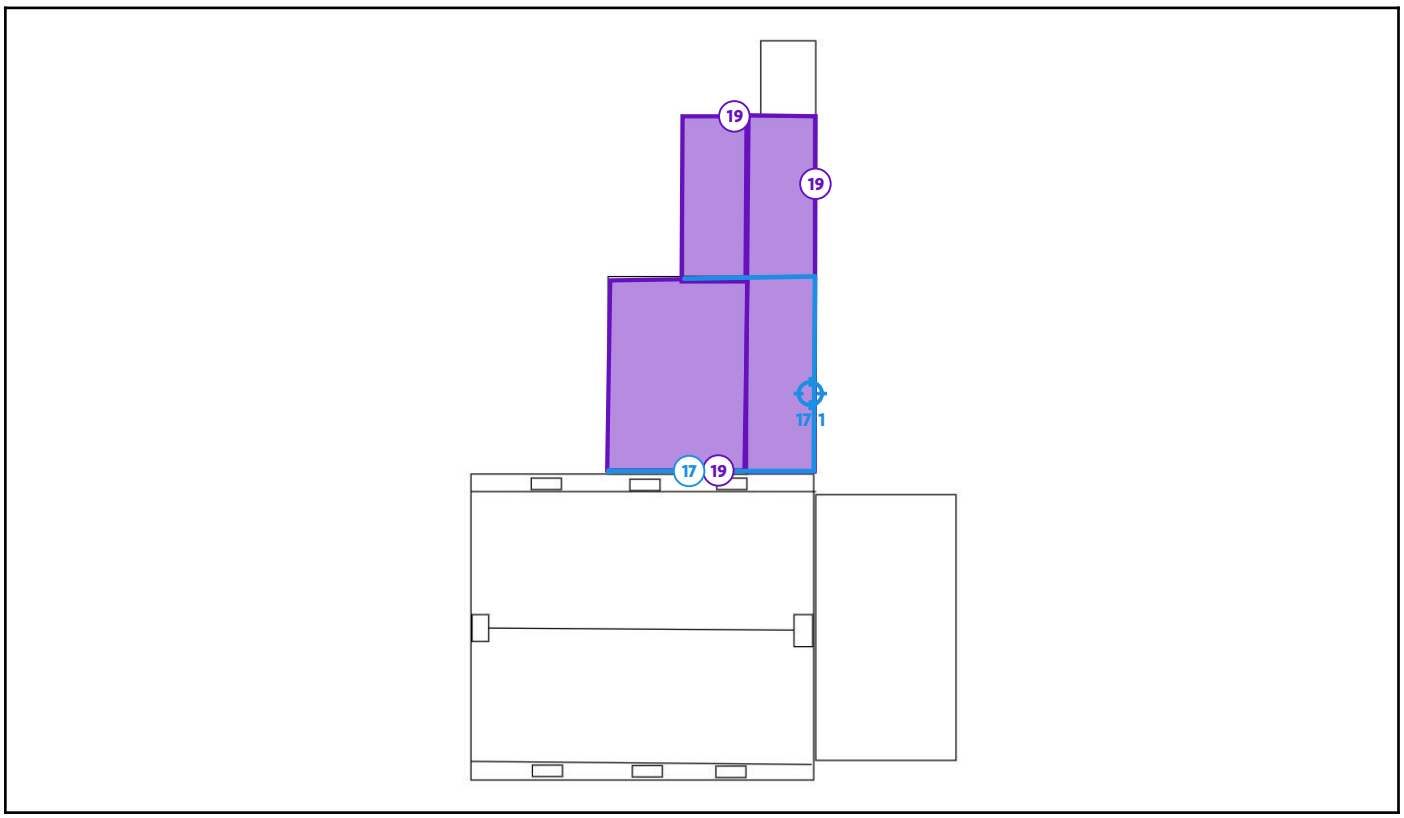

Legende van plan 3.1: Daken plan

Beschrijving	Type	Actie
17. Crepi / cementering - buiten	Geen asbest	-
17.1 Code: A6 - Gevel Cementering	Mengmonster	-
19. Onderdak bijgebouwen	Overige ruimte of materiaal	-

Zone 4: Berging kot





Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

0 Geen asbest


Plan 4.1: bijgebouwen

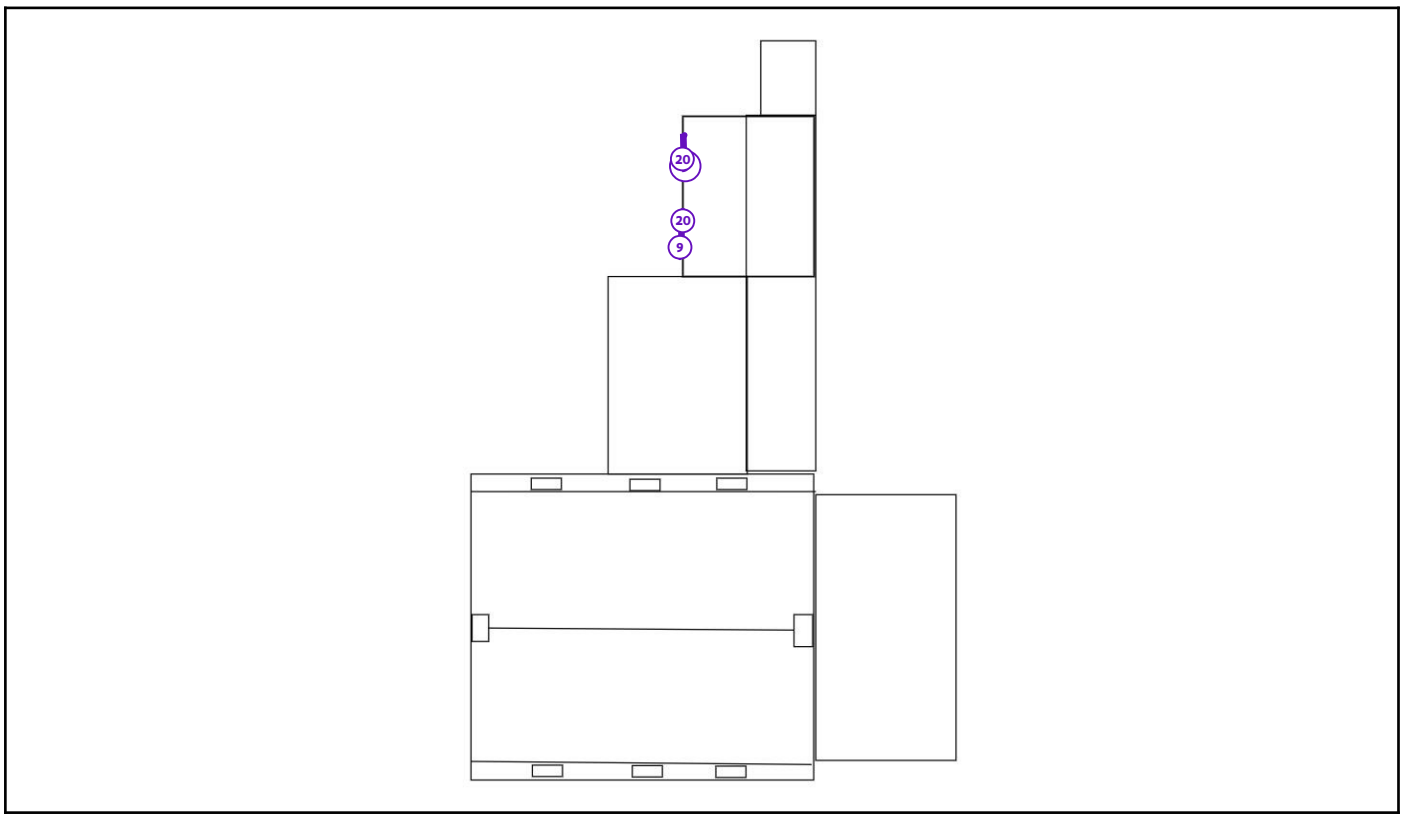

Legende van plan 4.1: bijgebouwen

Beschrijving	Type	Actie
9. Vensterbanken, dorpels - Natuursteen	Advies	-
20. Ramen, Silicone - geen mastiek	Overige ruimte of materiaal	-

Zone 5: Tuinberging

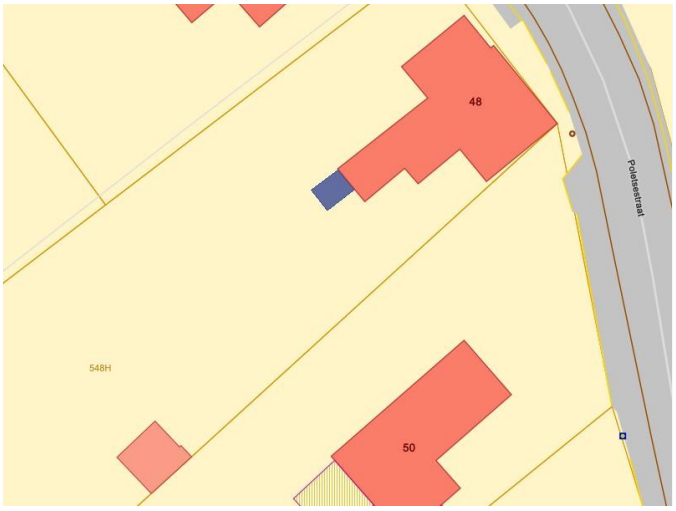



Tijdens de inspectie vastgesteld:

1 Asbestmateriaal

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

0 Adviezen

0 Geen asbest

Plan 5.1: bijgebouwen

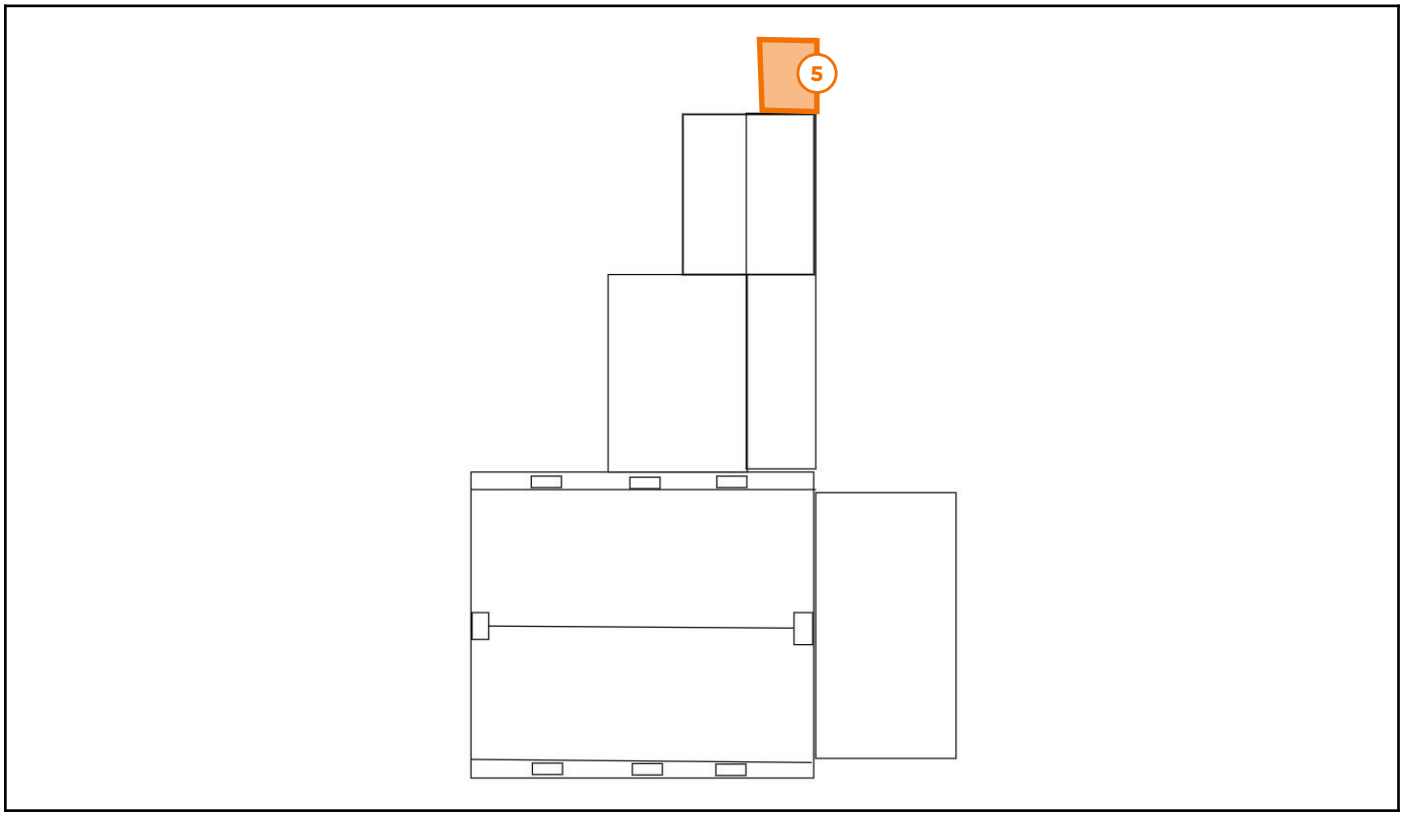

Legende van plan 5.1: bijgebouwen

Beschrijving	Type	Actie
5. Golfplaten - Tuinberging + Stal	Asbestmateriaal	Verwijderen

Zone 6: Stal





Tijdens de inspectie vastgesteld:

2 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

0 Adviezen

0 Geen asbest

Plan 6.1: Stal plan

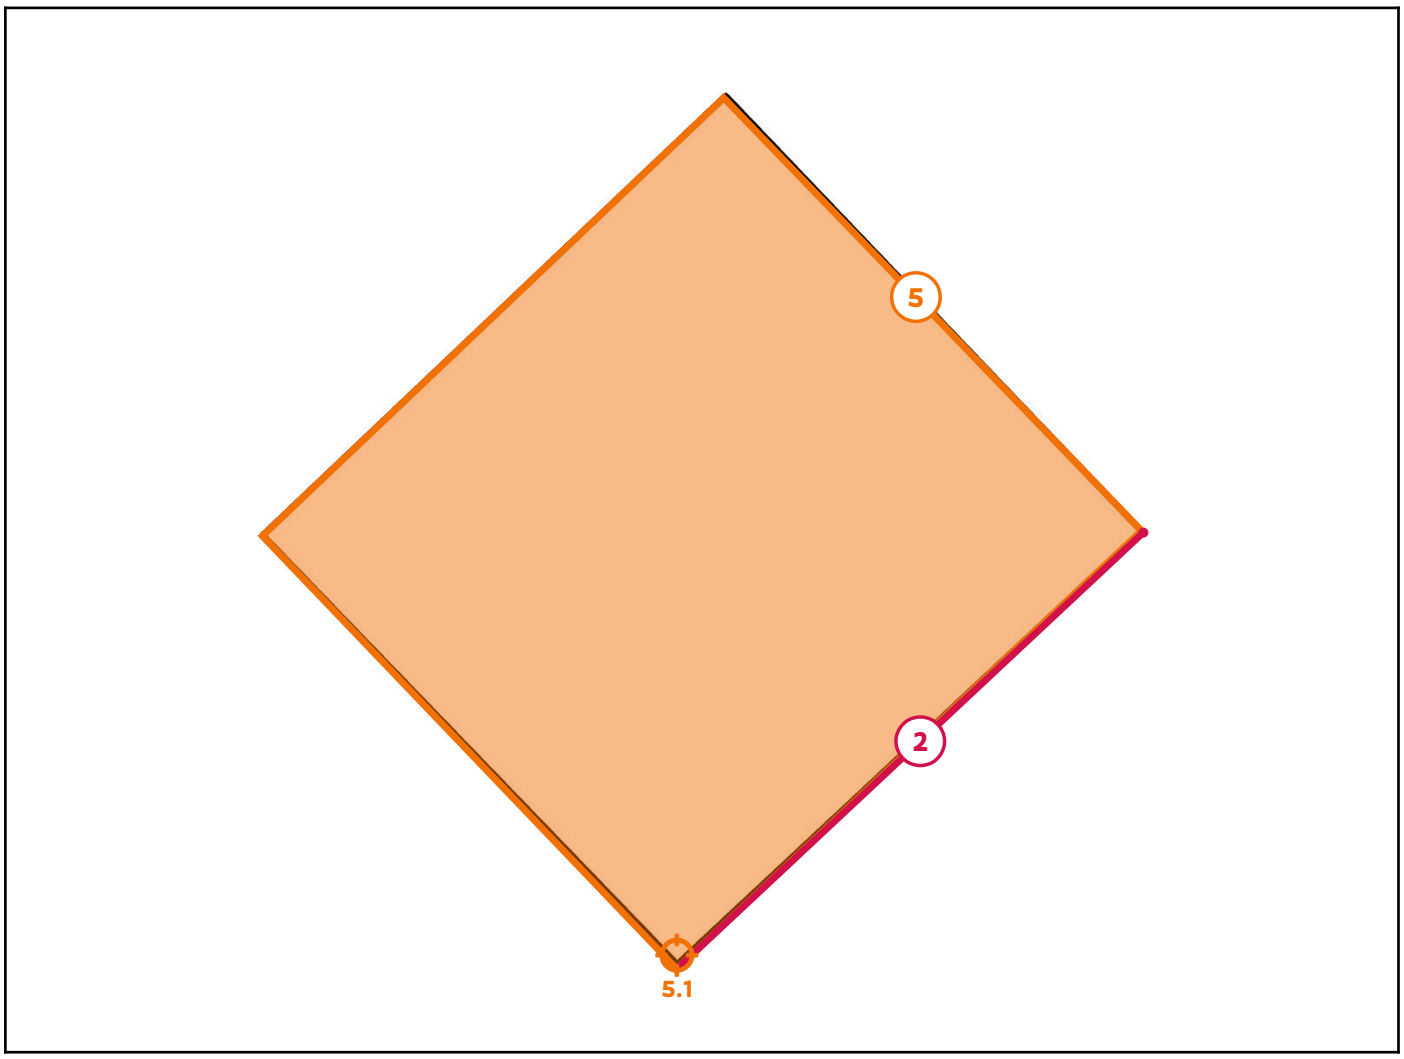

Legende van plan 6.1: Stal plan

Beschrijving	Type	Actie
2. Sediment in dakgoot en regenwaterput	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
5. Golfplaten - Tuinberging + Stal	Asbestmateriaal	Verwijderen
5.1 Code: A7 - Golfplaat tuinberging	Puntmonster	-

Zone 7: Overig gebied



Tijdens de inspectie vastgesteld:

1 Asbestmateriaal

0 Beperkingen

0 Roerende goederen


0 Puin, steenslag, (water)bodem

0 Adviezen

0 Geen asbest

1 Afdruipzone/afvloeizone


Plan 7.1: Vaststellingen buiten de constructies

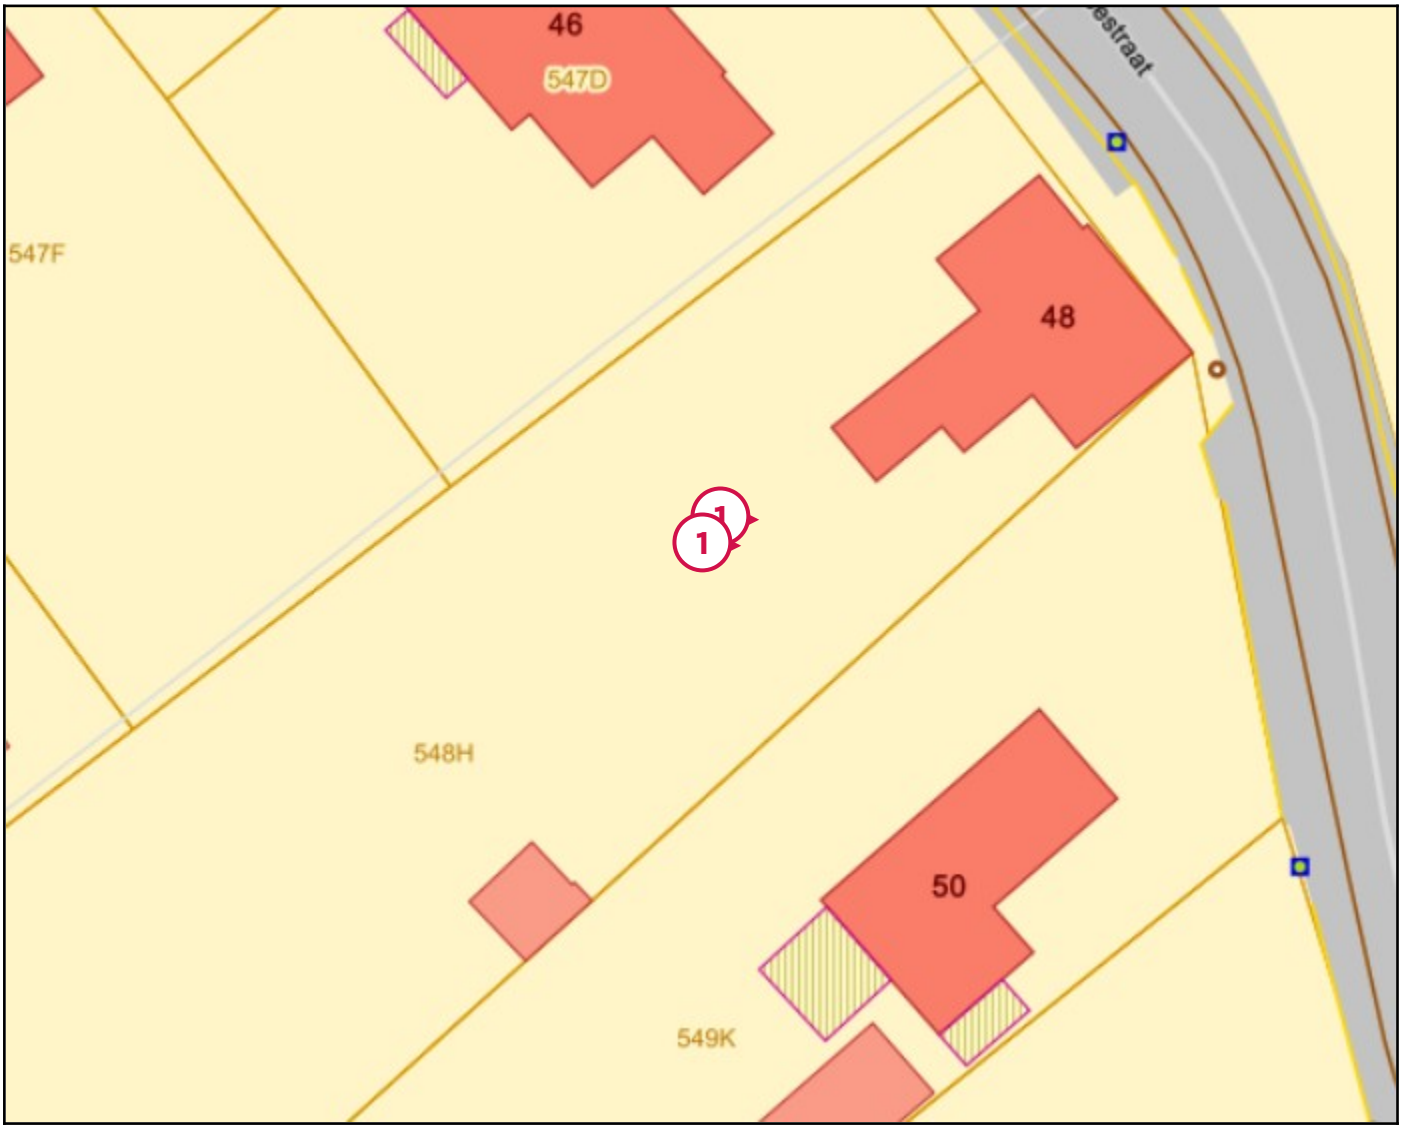

Legende van plan 7.1: Vaststellingen buiten de constructies

Beschrijving	Type	Actie
1. Golfplaten Afval Buiten	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen

Plan 7.2: Afdruipzones/afvloeizones

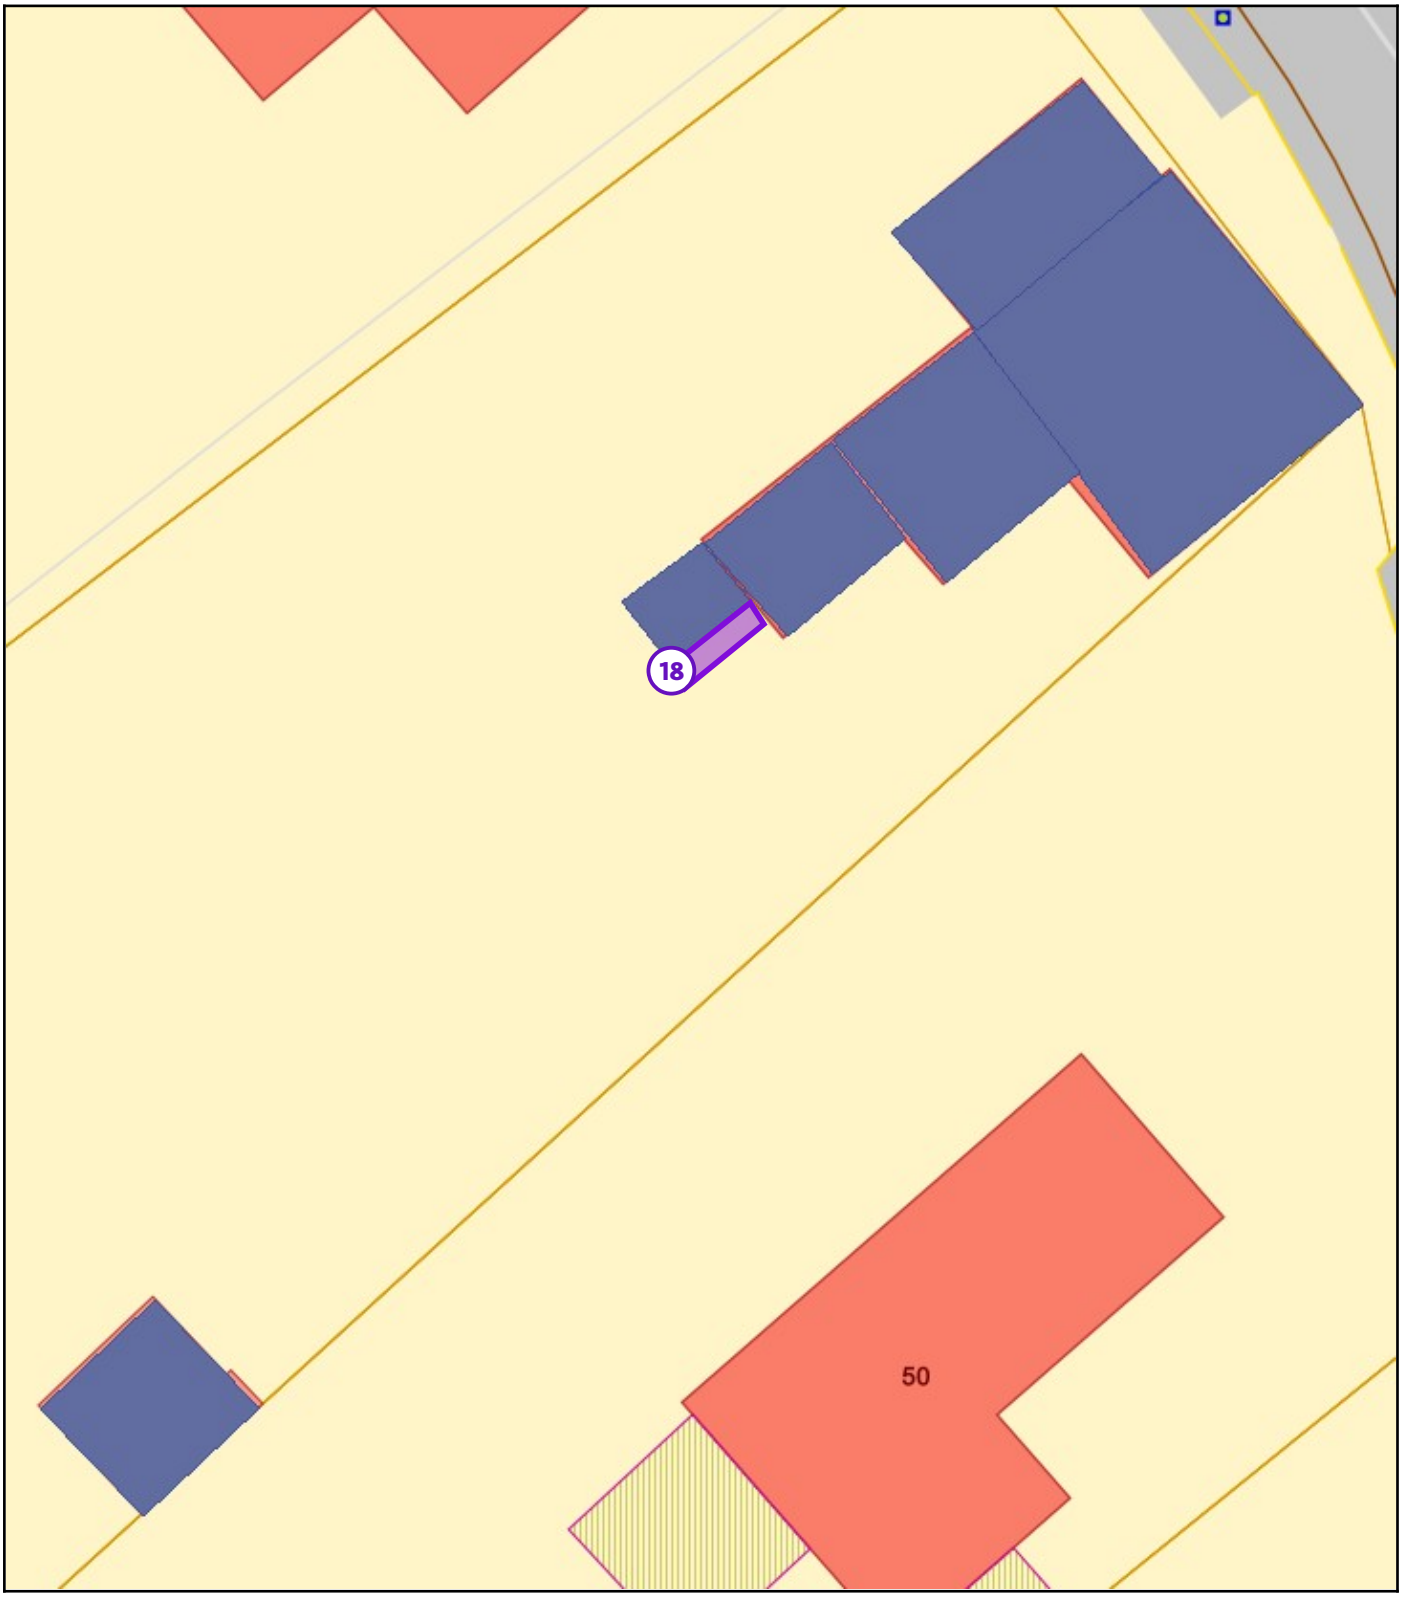

Legende van plan 7.2: Afdruipzones/afvloeizones

Beschrijving	Type	Actie

18. afdruip golfplaten tuinhuis	Afdruipzone/afvloeizone	-

Asbestmaterialen

Fiche 1: Golfplaten Afval Buiten

Asbestmateriaal - afvalstof



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Hechtgebonden toepassingen in goede staat mag u zelf met de nodige voorzorgsmaatregelen verwijderen. Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren. Probeer de golfplaten niet te breken. Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3 mondmasker en zorg dat het goed aansluit. Gebruik een Tyvec overall (minimaal Cat III type 5/6) en wegwerp handschoenen. Doe hem buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.

  Sla de gedemonteerde golfplaten buiten afzonderlijk op en bevochtig (of dek af en voer die zo snel mogelijk af.

  Het materiaal fixeren, luchtdicht dubbel verpakken in stevig plastic folie, afvoeren als asbestafval (containerpark of geregistreerde inzamelaar).

  Informeer u bij het lokale containerpark over hoe en hoeveel u van deze golfplaten mag aanleveren.

Informeer u bij uw afval intercomunale over de ophaal aktie voor asbestcement platen. Voor IMOG vindt u hier meer info: https://www.imog.be/afval-inzamelen/extra-ophaling-aan-huis/asbestcement/

Wij adviseren om dit te laten verwijderen door een aannemer. Werk dan steeds met iemand die opgeleid is om asbestcement te verwijderen (vraag naar het opleidingsattest "eenvoudige handelingen met asbest"). Meer info https://ovam.vlaanderen.be/asbestdaken-en-gevels

Achteraan dit attest vindt u in de toelichting extra informatie over hoe u best asbesttoepassingen kan (laten) verwijderen. Meer info over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering: https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering en op www.asbestinfo.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 7: Overig gebied

- Plan 7.1: Vaststellingen buiten de constructies

Detailinformatie

Technische gegevens

Beschrijving	Golfplaten Afval Buiten
Type afvalstof	Betreft stock-voorraad of gedemonteerde asbestmaterialen
Aanwezige resten	Golfplaten in de tuin
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Bodem
Asbestmaterialen	• Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 80,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	80,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting. Het gaat over een voorraad niet gemonteerde golfplaten in de tuin. Er liggen op verschillende plaatsen achter de struiken resten golfplaten. Roze en grijze platen. Beiden asbestverdacht.

Fiche 2: Sediment in dakgoot en regenwaterput

Asbestmateriaal - afvalstof



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Gecontamineerd slib in dakgoten en regenput bevat losse asbestvezels en brokjes sterk verweerd asbestcement, vaak met (opgedroogd) mos. Slib afkomstig van de asbesthoudende golfplaten vormen een reëel risico bij uitkuisen van de dakgoot of regenput. Gebruik het regenwater enkel voor spoelen van toiletten. Slib als asbesthoudend afval afvoeren. Zorg er wel voor dat het slib vochtig genoeg is. Als het slib te droog is, kunnen tijdens de verwijdering asbestvezels vrijkomen in de omgevingslucht. Er wordt geadviseerd om de dakgoot te laten reinigen door een aannemer met opleidingsattest eenvoudige handelingen. Gebruik gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker en Tyvec-overall (minimaal Cat III type 5/6) en wegwerp handschoenen.

  Het materiaal fixeren, luchtdicht dubbel verpakken in stevig plastic folie, afvoeren als asbestafval

(containerpark of geregistreerde inzamelaar).

Meer info op: https://ovam.vlaanderen.be/asbestdaken-en-gevels

Achteraan dit attest vindt u in de toelichting extra informatie over hoe u best asbesttoepassingen kan (laten) verwijderen. Meer info over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering: https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering en op www.asbestinfo.be

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 2: Garage

- Plan 2.1: bijgebouwen

Zone 6: Stal

- Plan 6.1: Stal plan


Detailinformatie

Technische gegevens

Beschrijving	Sediment in dakgoot en regenwaterput
Type afvalstof	Betreft resten (contaminatie) van verwering of beschadiging
Type resten (contaminatie)	• Stof, deeltjes < 4 mm, flinters, gruis (los, opliggend)
Besmette materialen	• Organisch materiaal (mos, mest, vegetatie, ...)
Bron van de resten	Golfplaten
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Infrastructuur hemelwater (opvang en afvoer)
Gebondenheid resten	Niet hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 20,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	20,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.
Opmerking	Van de daken in golfplaten van de bijgebouwen kunnen er asbest vezels/ mos met vezels in de wortels, loskomen en in de dakgoot en later in de regenput of regenton spoelen. Gedruik daarom het regenwater enkel voor het spoelen van de toiletten. Daardoor kan het slib in de regenput gecontamineerd zijn met asbestvezels. Dit slib dient dan ook als asbestafval afgevoerd te worden.

Fiche 3: Gevelleien

Asbestmateriaal

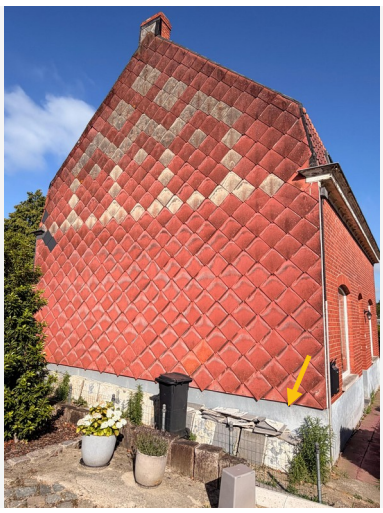

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Hechtgebonden toepassingen, zoals gevelleien in goede staat mag u zelf met de nodige voorzorgsmaatregelen verwijderen. Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3 mondmasker en zorg dat het goed aansluit. Gebruik een Tyvec overall (minimaal Cat III type 5/6) en wegwerp handschoenen. Doe hem buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.

  De leien een voor een afnemen zonder te breken of beschadigen. Vooraf eerst de leien fixeren. Als de leien stevig vernageld zitten, dan voorzichtig loswrikken zonder te beschadigen en/of eventueel verwijderen

onder constante verneveling. Breken, slijpen boren en zagen vermijden. Gooi het asbest nooit naar beneden, maar breng het voorzichtig naar de begane grond. Het materiaal fixeren, luchtdicht dubbel verpakken in stevig plastic folie, afvoeren als asbestafval (containerpark of geregistreerde inzamelaar). Informeer u bij het lokale containerpark over hoe en hoeveel u van deze golfplaten mag aanleveren.

Informeer u bij uw afval intercomunale over de ophaal aktie voor asbestcement platen. Voor IMOG vindt u hier meer info: https://www.imog.be/afval-inzamelen/extra-ophaling-aan-huis/asbestcement/

Gezien de grote hoeveelheid en het menuiserite onderdak is het aan te raden om met een dakwerker te werken die opgeleid is om asbesthoudende dak- of gevelleien te verwijderen (vraag naar het opleidingsattest "eenvoudige handelingen met asbest"). Meer info op https://ovam.vlaanderen.be/asbestdaken-en-gevels

Achteraan dit attest vindt u nog extra informatie over hoe u best asbesttoepassingen kan (laten) verwijderen

Het is bij wet verboden om een asbesthoudende dak- of gevelbekleding te ontmossen. Ontmossen beschadigt het oppervlak, waardoor grote hoeveelheden asbestvezels kunnen vrijkomen.

Meer info over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering achteraan dit attest en op https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering en op www.asbestinfo.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: Gelijkvloers

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
3.1	Puntmonster	A5 - Gevelleien	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Gevelleien
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 30,00 m^2 - 1 stuk
Totale oppervlakte	30,00 m^2
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Genageld, geniet
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting. Het staal werd genomen vooraan onder rechts.

Fiche 4: Golfplaten - Garage

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Hechtgebonden toepassingen in goede staat mag u zelf met de nodige voorzorgsmaatregelen verwijderen. Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren. Demonteer de golfplaten één voor één met de hand (losschroeven, losmaken) en probeer niet te breken. Maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer). Gooi golfplaten niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond (bv. via een hoogtewerker). Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3 mondmasker en zorg dat het goed aansluit. Gebruik een Tyvec overall (minimaal Cat III type 5/6) en wegwerp handschoenen. Doe hem buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.

-Sla de gedemonteerde golfplaten buiten afzonderlijk op en bevochtig (of dek af en voer die zo snel mogelijk af.

Het materiaal fixeren, luchtdicht dubbel verpakken in stevig plastic folie, afvoeren als asbestafval (containerpark of geregistreerde inzamelaar).

Informeer u bij het lokale containerpark over hoe en hoeveel u van deze golfplaten mag aanleveren.

Informeer u bij uw afval intercomunale over de ophaal aktie voor asbestcement platen. Voor IMOG vindt u hier meer info: https://www.imog.be/afval-inzamelen/extra-ophaling-aan-huis/asbestcement/

Wij adviseren om dit te laten verwijderen door een aannemer. Werk dan steeds met iemand die opgeleid is om asbestcement te verwijderen (vraag naar het opleidingsattest "eenvoudige handelingen met asbest"). Meer info https://ovam.vlaanderen.be/asbestdaken-en-gevels

Achteraan dit attest vindt u in de toelichting extra informatie over hoe u best asbesttoepassingen kan (laten) verwijderen. Meer info over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering: https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering en op www.asbestinfo.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Garage

- Plan 2.1: bijgebouwen

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Amfibool aanwezig, uitgezonderd crocidoliet
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
4.1	Puntmonster	A3 - Golfplaten garage	Chrysotiel, Amosiet

Technische gegevens

Beschrijving	Golfplaten - Garage
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 25,00 m^2 - 1 stuk
Totale oppervlakte	25,00 m^2
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting. Het staal werd genomen op de achterste hoek.

Fiche 5: Golfplaten - Tuinberging + Stal

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Hechtgebonden toepassingen in goede staat mag u zelf met de nodige voorzorgsmaatregelen verwijderen. Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren. Demonteer de golfplaten één voor één met de hand (losschroeven, losmaken) en probeer niet te breken. Maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer). Gooi golfplaten niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond (bv. via een hoogtewerker). Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3 mondmasker en zorg dat het goed aansluit. Gebruik een Tyvec overall (minimaal Cat III type 5/6) en wegwerp handschoenen. Doe hem buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.

-Sla de gedemonteerde golfplaten buiten afzonderlijk op en bevochtig (of dek af en voer die zo snel mogelijk af.

Het materiaal fixeren, luchtdicht dubbel verpakken in stevig plastic folie, afvoeren als asbestafval (containerpark of geregistreerde inzamelaar).

Informeer u bij het lokale containerpark over hoe en hoeveel u van deze golfplaten mag aanleveren.

Informeer u bij uw afval intercomunale over de ophaal aktie voor asbestcement platen. Voor IMOG vindt u hier meer info: https://www.imog.be/afval-inzamelen/extra-ophaling-aan-huis/asbestcement/

Wij adviseren om dit te laten verwijderen door een aannemer. Werk dan steeds met iemand die opgeleid is om asbestcement te verwijderen (vraag naar het opleidingsattest "eenvoudige handelingen met asbest"). Meer info https://ovam.vlaanderen.be/asbestdaken-en-gevels

Achteraan dit attest vindt u in de toelichting extra informatie over hoe u best asbesttoepassingen kan (laten) verwijderen. Meer info over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering: https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering en op www.asbestinfo.be

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 5: Tuinberging

- Plan 5.1: bijgebouwen

Zone 6: Stal

- Plan 6.1: Stal plan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
5.1	Puntmonster	A7 - Golfplaat tuinberging	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Golfplaten - Tuinberging + Stal
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 30,00 m^2 - 1 stuk • 10,00 m^2 - 1 stuk
Totale oppervlakte	40,00 m^2
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting. Het staal werd genomen op de voorste hoek.

Fiche 6: Bakeliet sokket

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Er is in de kelder een sokket in bakeliet gevonden. Losschroeven zonder te breken, zodat geen asbest vezels vrij komen. Afvoeren als asbesthoudend afval. Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3 mondmasker en zorg dat het goed aansluit. Gebruik een Tyvec overall (minimaal Cat III type 5/6) en wegwerp handschoenen. Doe hem buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.

  Het materiaal fixeren, luchtdicht dubbel verpakken in stevig plastic folie, afvoeren als asbestafval (containerpark of geregistreerde inzamelaar). Informeer u bij het container park hoe u bakeliet kan aanleveren. Achteraan dit attest vindt u in de toelichting extra informatie over hoe u best asbesttoepassingen kan (laten) verwijderen. Meer info over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering: https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering en op www.asbestinfo.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.9: Kelder

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Bakeliet sokket
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,50 m^2 - 0,70 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,004 m^3
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Monstername niet mogelijk binnen het kader van het niet-destructief onderzoek. Asbesthoudendheid van de bakeliet kan enkel uitgesloten worden met een negatieve analyse. Bij structurele werken, renovatie of sloop wordt aangeraden om eerst een monstername uit te voeren. Het gaat over het bakeliet sokket in de kelder. Die kan eenvoudig vervangen worden door een recent kunststof exemplaar.

Fiche 7: Asbestcement Menuiserite plaat binnen

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  De platen één voor één voorzichtig losmaken en in 1 stuk verwijderen zonder te breken of te beschadigen. Het materiaal vooraf fixeren. Indien mogelijk los trekken zonder te beschadigen en best onder constante verneveling werken. Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: Minimaal FFP3 mondmasker en Tyvec overall (minimaal Cat III type 5/6) en wegwerp handschoenen. Gooi asbesthoudend materiaal nooit naar beneden, maar breng het voorzichtig naar de begane grond. Het materiaal fixeren, luchtdicht dubbel verpakken in stevig plastic folie, afvoeren als asbestafval (containerpark of geregistreerde inzamelaar). Informeer u bij het lokale containerpark over hoe en hoeveel u van deze platen mag aanleveren. Gezien de hoeveelheid is het aan te raden beroep te doen op een aannemer of asbestverwijderaar. Werk dan steeds met iemand die opgeleid is om asbestcement te verwijderen (vraag naar het opleidingsattest "eenvoudige handelingen met asbest"). Meer info https://ovam.vlaanderen.be/asbestdaken-en-gevels.

Achteraan dit attest vindt u in de toelichting extra informatie over hoe u best asbesttoepassingen kan (laten) verwijderen. Meer info over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering: https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering en op www.asbestinfo.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Garage

- Plan 2.1: bijgebouwen

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
7.1	Puntmonster	A4 - Plafondplaat Menuiserite	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Asbestcement Menuiserite plaat binnen
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Menuiserite
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 25,00 m^2 - 4,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,00 m^3
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Genageld, geniet • Onbekend
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting. Er werd in de garage een plafond gemaakt uit menuiseriteplaten Die zijn asbestverdacht, daarom werd een staal genomen. Uit labo onderzoek blijkt het staal positief.

Beperkingen

Fiche 8: Materialen van rookgaskanalen - Beperking

Beperking



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: De schoorsteen bevind zich boven de 3,5m, Daardoor kan niet geïnspecteerd worden of er in de schoorsteen asbestcement materialen zouden gebruikt zijn als rookgaskanaal.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.7: Dak Woning

Detailinformatie

(Asbest)materiaal	Rookgaskanaal
Karakterisatie	Asbest (verdacht)
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting

Adviezen

Fiche 9: Vensterbanken, dorpels - Natuursteen

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Over de hele woning zijn binnen marmer vensterbank tabletten gebruikt. De versterbanken en dorpels buiten zijn in blauwe hardsteen. Natuursteen is niet asbestverdacht.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Gelijkvloers

Zone 4: Berging kot

- Plan 4.1: bijgebouwen

Detailinformatie


Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)

Fiche 10: Recente keuken

Advies



Situeringsfoto

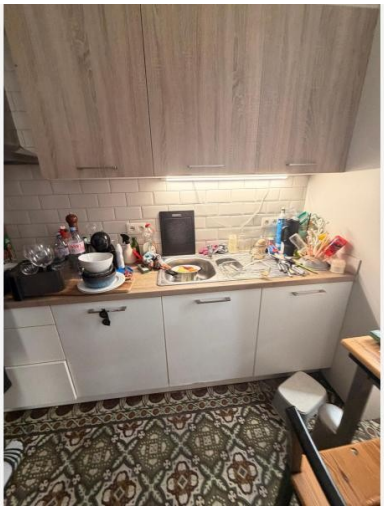

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De keuken is na 2000 geplaatst. Daardoor kunnen we er vanuit gaan dat er geen asbestverdachte materialen meer zijn gebruikt.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: Gelijkvloers

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
Primaire drager	Sanitaire infrastructuur en uitrusting (toe- en afvoer)

Fiche 11: Digitale teller

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Er is al een digitale teller geïnstalleerd. Daarbij werden ook alle bijhorende bakeliet toepassingen gedemonteerd. Daardoor zijn er geen asbestverdachte toepassingen meer te vinden in de tellerkast.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Garage

- Plan 2.1: bijgebouwen

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting

Fiche 12: Tegellijm - Niet inspecteerbaar

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Als de faiencetegels en/of plinten niet in de mortel gezet zijn, dan kan het gebeuren dat die met een asbesthoudende tegellijm geplaatst werden. Monstername niet mogelijk binnen het kader van het niet-destructief onderzoek. Om bij de onderliggende lijmlaag te komen is het noodzakelijk de tegels te breken of te beschadigen. Asbesthoudendheid van de lijmlaag kan enkel uitgesloten worden met een negatieve analyse. Bij structurele werken, renovatie of sloop wordt aangeraden om eerst een monstername uit te voeren. Vermoedelijk zijn deze tegels bij de verbouwing na 2000 aangebracht, maar dit kan nergens aangetoond worden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.5: Verdieping

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
Primaire drager	Binnenwand
(Asbest)materiaal	In-situ afwerkingslagen - Lijmlaag

Fiche 13: Woning - Geen onderdak

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat niet aanwezig is

Er is geen asbestverdacht onderdak aanwezig onder het schuine dak. Via de zolder kijkt men rechtstreeks op de dakpannen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.7: Dak Woning

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise met een vaststelling door de asbestdeskundige.
Primaire drager	Schuin dak

Geen asbest

Fiche 14: Plafondpleister

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Gelijkvloers
- Plan 1.9: Kelder

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Mengmonster	A2 - Plafond pleister	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Plafondpleister
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 120,00 m^2 - 1,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,80 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting. De stalen werden genomen in de hal, en in de berging en in de kelder. Het verplichte staal in een vochtige ruimte was niet mogelijk. De keuken en de badkamer hebben beiden gipskarton plafonds. De hele boven verdieping heeft een gipskarton plafond. Dit is niet asbestverdacht.

Fiche 15: Cementering binnen

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.9: Kelder

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Mengmonster	A8 - Cementering kelder	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementering binnen
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 200,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	200,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting. Cementering is altijd asbestverdacht en daarom werd een verplicht staal genomen. Uit de labo analyse blijkt dat de cementering niet asbesthoudend is.

Fiche 16: Wandpleister

Geen asbest

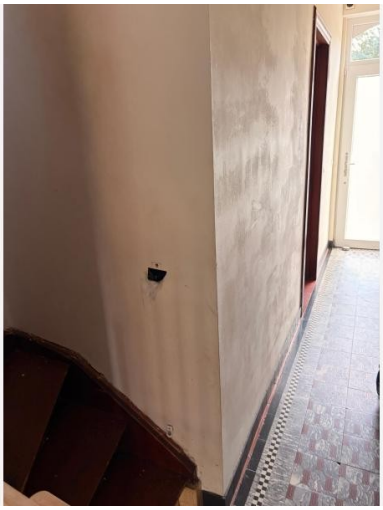

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: Gelijkvloers
- Plan 1.4: Verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Mengmonster	A1 - Wandpleister	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Wandpleister
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 200,00 m^2 - 1,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	3,00 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting. De stalen werden genomen in een vochtige ruimte: De keuken, in de traphal onderaan de trap, en gewone ruimte: De hall op de verdieping en de berging. Staalname in een stooklokaal was niet mogelijk omdat die in gipskarton platen is afgewerkt. Op de verdieping zijn de meeste wanden in gipskarton platen afgewerkt.

Fiche 17: Crepi / cementering - buiten

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: Gelijkvloers

Zone 3: Afdak Terras

- Plan 3.1: Daken plan

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Mengmonster	A6 - Gevel Cementering	Geen asbest


Technische gegevens

Beschrijving	Crepi / cementering - buiten
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 60,00 m^2 - 1 stuk
Totale oppervlakte	60,00 m^2
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting. Op de gevels is onderaan een plintcementering aangebracht. Crepi/cementering is altijd asbestverdacht en daarom werd een verplicht staal genomen. Uit de labo analyse blijkt dat de cementering niet asbesthoudend is. Het staal werd genomen op bestaande beschadigingen op de hoek naast de garage en onder de gevelleien en achteraan op de wand van de overdekte terras.

Afdruipzones/afvloeizones

Fiche 18: afdruip golfplaten tuinhuis

Afdruipzone/afvloeizone

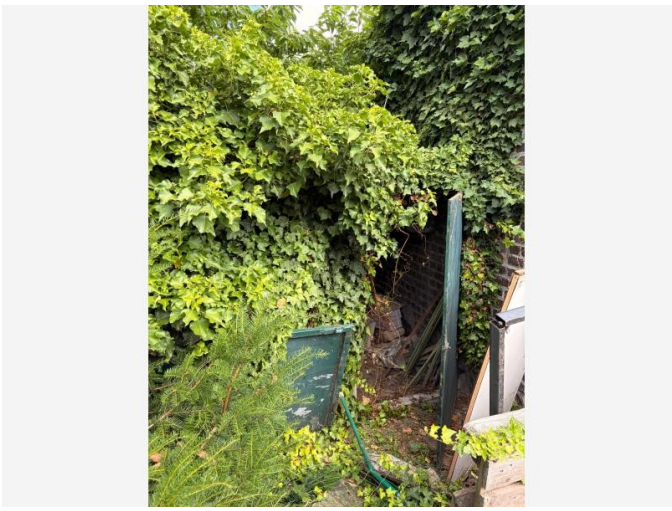

Afdruipzone/afvloeizone



Bron

Conclusie

Toelichting

Afspoelend regenwater kan asbestdeeltjes van verweerde asbestcementen dak- of gevelbekleding meenemen naar de bodem. De asbestdeeltjes in de bodem vormen een laag risico: bodempartikels houden de asbestdeeltjes voldoende vast om gezondheidsrisico's te vermijden. Door deze asbesthoudende bodemzone zorgvuldig te beheren, vermijdt u gezondheidsrisico's.

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Om het afspoelen van asbestdeeltjes te stoppen, is het verstandig om de verwijdering van de dak- of gevelbekleding in te plannen en in afwachting hiervan een dakgoot te plaatsen om het regenwater af te voeren naar de riolering.

Voorstel van verwijderingsmethode

De uitgraving van een afdruipzone gebeurt volgens de methodiek "eenvoudige handelingen". Vermijd daarbij vermenging met andere bodem en laat de uitgegraven asbesthoudende grond afvoeren naar een daartoe vergunde stortplaats. Voor de uitgraving wordt een richtdiepte van 30 cm gehanteerd.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 7: Overig gebied

- Plan 7.2: Afdruipzones/afvloeizones

Detailinformatie

Technische gegevens

Beschrijving	afdruip golfplaten tuinhuis
Bron van de asbestdeeltjes	Bron is nog aanwezig
Type	Afdruipzone dak
Afmetingen (lengte - breedte - diepte)	• 2,00 m - 0,50 m - 0,30 m
Geraamd volume	0,30 m^3
Opmerking	Er kunnen asbestvezels van de verweerde golfplaten op de bodem zijn afgevloeid. Daardoor is de grond mogelijks gecontamineerd met vezels afkomstig van het dak van het tuinhuis. De toplaag bevat hierdoor mogelijk asbestvezels. Ook mosdeeltjes met asbestvezels kunnen aanwezig zijn. Ook in de wortels van de overwoekerende klimop zijn vermoedelijk asbestvezels vastgehecht.

Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 19: Onderdak bijgebouwen	Het onderdak van het overdekt terras en de tuinberging is een recent kunststof onderdak.	Plan 3.1: Daken plan
Fiche 20: Ramen, Silicone - geen mastiek	Er is aan de ramen en deuren geen asbestverdachte mastiek gebruikt maar silicone. Silcone is niet asbestverdacht.	Plan 1.2: Gelijkvloers Plan 4.1: bijgebouwen
Fiche 21: CV-Boiler Remeha	Het productiejaar van de boiler van het merk Remeha kon afgeleid worden uit het serienummer. Het bouwjaar is 2022, bijgevolg kan gesteld worden dat die vrij is van asbesthoudende onderdelen.	Plan 1.4: Verdieping

Fiche 19: Onderdak bijgebouwen



Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 20: Ramen, Silicone - geen mastiek




Situeringsfoto




Detailfoto

Fiche 21: CV-Boiler Remeha

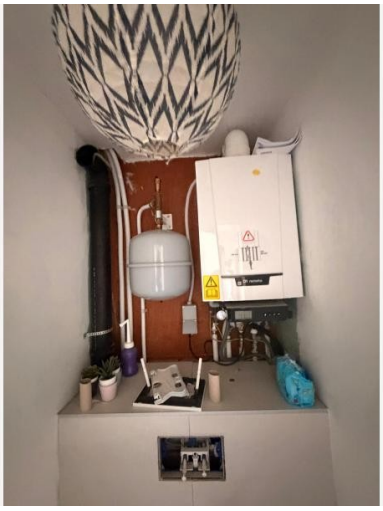

Situeringsfoto

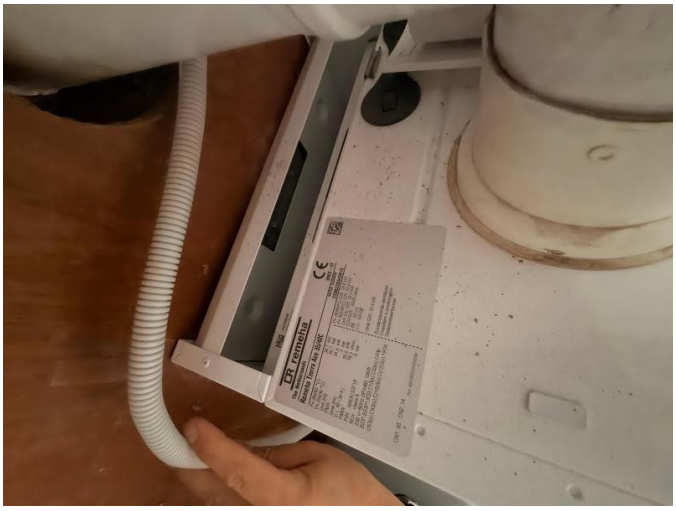

Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 22: Verplichte fiche - geen leidingisolatie	In deze woning werd geen asbestverdachte leidingisolatie gebruikt.	-
Fiche 23: Verplichte fiche - Materialen van de liftinfrastructuur	Er is in deze woning geen lift infrastructuur aanwezig.	-

Toelichting

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico’s en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto’s. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroerenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroerenderfgoed.be
- website: https://www.onroerenderfgoed.be/contact

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico’s op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.